



PLANO DE CONTINGÊNCIA DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL - PLANCON
Deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou
hidrológicos correlatos

Domingos Martins – Espírito Santo

VERSÃO: 3
ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO: 03/07/2025
EXEMPLAR PERTENCENTE A: Prefeitura Municipal de Domingos Martins

SUMÁRIO

1-	INTRODUÇÃO.....	04
1.1.	DOCUMENTO DE APROVAÇÃO	04
1.2-	PÁGINA DE ASSINATURAS.....	05



1.3-	REGISTRO DE ALTERAÇÕES.....	06
1.4-	REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS.....	06
2	FINALIDADE.....	07
3	SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS.....	07
3.1	CENÁRIOS DE RISCO.....	08
4	TELEFONES DOS SECRETÁRIOS.....	30
5	TELEFONES DOS GRUPOS DE APOIO.....	31
6	ABRIGOS.....	32
7	DEFINIÇÕES DAS COMPETÊNCIAS.....	33
7.1	Atribuições da Coordenadoria Municipal de Defesa Civil.....	33
7.2	Atribuições da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social	34
7.3	Atribuições da Secretaria Municipal de Administração.....	34
7.4	Atribuições da Assessoria de Comunicação.....	35
7.5	Atribuições da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.....	35
7.6	Atribuições da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.....	35
7.7	Atribuições da Secretaria Municipal de Educação e Esporte.....	35
7.8	Atribuições da Secretaria de Fazenda.....	35
7.9	Atribuições da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos /Planejamento e Desenvolvimento Econômico	35
7.10	Atribuições da Secretaria Municipal de Saúde.....	36
7.11	Atribuições da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.....	37
7.12	Atribuições da Secretaria Municipal de Interior e Transporte.....	37
7.13	Atribuições da Procuradoria Geral Municipal.....	37
7.14	Atribuições da Secretaria Municipal de Governo.....	37
8	Sistema Ampliado.....	38
9	Postos de atendimento.....	40



1 INTRODUÇÃO

O Município de Domingos Martins foi colonizado por 39 famílias prussianas e fica localizado no sudeste do Estado do Espírito Santo, compondo a microrregião sudoeste Serrana. Possui área territorial de 1.228,353 km². Sua divisão político - administrativa é constituída pelos distritos de Aracê, Biriricas, Melgaço, Paraju, Ponto Alto, Santa Isabel e Sede. As principais atividades econômicas são a Agropecuária e o Turismo.

O Município possui relevo acidentado e montanhoso, o clima é tropical de altitude com temperaturas amenas durante o ano, devido à altitude do seu relevo acima de 500 m.

A bacia que compõe a hidrografia do município é a do rio Jucu, com uma área de 210 Km². O município é banhado pelos rios Jucu Braço Norte e rio Jucu Braço Sul, que são os rios formadores do Rio Jucu. A vegetação do município é composta por Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Natural de Montanha, cobertura vegetal secundária com palmeiras e pastagens.

1.1 DOCUMENTO DE APROVAÇÃO

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos do município de **Domingos Martins – Espírito Santo**, estabelece procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos direta ou indiretamente na resposta a emergências e desastres relacionados a estes eventos naturais.

O presente Plano foi elaborado e aprovado pelos órgãos e instituições integrantes do Sistema Municipal de Defesa Civil de **Domingos Martins – Espírito Santo**, identificados na página de assinaturas, os quais assumem o compromisso de atuar de acordo com a competência que lhes é conferida, bem como realizar as ações para a criação e manutenção das condições necessárias ao desempenho das atividades e responsabilidades previstas neste Plano.

1.2 PÁGINA DE ASSINATURAS

NOME	ASSINATURA
Eduardo José Ramos Prefeito Municipal	
Sgt. Wagner Darci da Conceição Vice – Prefeito Municipal	
Diogo Endlich Presidente da Câmara Municipal	



Rafael Mendes Wolkartt Procurador Geral	
Ângela Maria Modolo de Assunção Sec. Mun. De Governo	
Cel. Alysson Krüger Figueira Coordenador Mun. De Defesa Civil	
Pedro Agostinho da Penha Sec. Mun. De Administração e Recursos Humanos	
Franva Antônio Silva Cardoso Sec. Mun. De Fazenda	
Walter Marcio Rodrigues de Araújo Sec. Mun. De Obras e Serviços Urbanos	
Washington Henrique Machado Sec. Mun. De Desenvolvimento Rural	
Rêndrick Augusto Nascimento Schwambach Sec. Mun. De Educação e Esporte	
Marlene Luz Souza Sec. Mun. De Assistência e Desenvolvimento Social	
Daysi Koehler Behning Sec. Mun. De Saúde	
Leonardo Batista Borlot Sec. Mun. De Meio Ambiente	
Andre Luiz Serafini Vargas Sec. Mun. De Planejamento e Desenvolvimento Econômico	
Ademiro Dettmann Sec. Mun. De Int. e Transporte	
Maria da Penha Quinteiro Ribeiro Manso Sec. Mun. De Cultura e Turismo	
Cícero Rafael Walcker Módolo Assessoria de Comunicação	
Paulo Sérgio Reetz Chefe de Gabinete	

1.3 REGISTRO DE ALTERAÇÕES

DATA	ALTERAÇÃO	OBS:
15/07/2019	Versão inicial – v. 1	



20/05/2024	Versão 2	Atualização dos contatos
03/07/2025	Versão 3	Atualização geral

1.4 REGISTRO DE CÓPIAS DISTRIBUÍDAS

ITEM	ÓRGÃO / SECRETARIA	DATA	ASSINATURA
01	Secretaria Municipal de Governo		
02	Câmara Municipal		
03	Procuradoria Geral		
04	Coordenadoria Municipal de Defesa Civil		
05	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos		
06	Secretaria Municipal de Fazenda		
07	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos		
08	Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural		
09	Secretaria Municipal de Educação e Esportes		
10	Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social		
11	Secretaria Municipal de Saúde		
12	Secretaria Municipal de Meio Ambiente		
13	Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico		
14	Secretaria Municipal de Interior e Transporte		
15	Secretaria Municipal de Cultura e Turismo		
16	Assessoria de Comunicação		
17	Chefe de Gabinete		

2. FINALIDADE

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil - PLANCON do município de **Domingos Martins – Espírito Santo**, estabelece os procedimentos a serem adotados pelos órgãos envolvidos na resposta a emergências e desastres, quando da atuação direta ou indireta em eventos relacionados a estes desastres naturais, recomendando e padronizando a



partir da adesão dos órgãos signatários os aspectos relacionados ao monitoramento, alerta, alarme e resposta, incluindo as ações de socorro, ajuda humanitária e reabilitação de cenários, a fim de reduzir os danos e prejuízos decorrentes.

3. SITUAÇÃO E PRESSUPOSTOS

O Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil – PLANCON para deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos do município de Domingos Martins, foi desenvolvido a partir da análise das avaliações e mapeamento de risco efetuados e dos cenários de risco identificados como prováveis e relevantes, caracterizados como hipóteses de desastres. Levou ainda em consideração alguns pressupostos para o planejamento, que são premissas adotadas para o Plano e consideradas importantes para sua compreensão e utilização.

3.1 CENÁRIOS DE RISCO

Setor de Risco:	SR_DM_01_CPRM_ Santa Isabel - Vale da Estação – Sítio Bambuzal
Risco:	Escorregamento de Solo e Rochas
Localização:	20.403756°S 40.623280°W e 20.408291°S 40.624944°W



Foto:







Descrição:	Foram observados processos de escorregamento de massa recente , consistentes com movimentos de solo do tipo rastejo e escorregamentos translacionais rasos , já historicamente registrados na mesma área. Destaca-se a recorrência de escorregamentos nos mesmos trechos de encosta , evidenciando uma instabilidade crônica associada à morfologia do terreno, à ausência de infraestrutura
-------------------	---



	adequada de drenagem e à dinâmica hídrica local. A declividade acentuada, somada à inexistência de dispositivos de drenagem superficial , favorece o acúmulo e a infiltração descontrolada de águas pluviais nos horizontes mais suscetíveis do perfil geotécnico. Ressaltase que as vias de acesso observadas nas zonas de risco são rotas estratégicas para comunidades locais , sendo fundamentais para o transporte, acesso a serviços e mobilidade urbana. A iminência de novos escorregamentos compromete, portanto, não apenas a segurança geotécnica da encosta, mas também a resiliência funcional de áreas habitadas .
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 01
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 05 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Instalação emergencial de dispositivos de drenagem superficial, com prioridade para canaletas em degraus, caixas de dissipação e valetas de desvio no topo da encosta; • Implantação de drenos horizontais profundos ou tipo calha francesa para interceptação de surgências hídricas no contato solo/rocha; • Reforço da cobertura vegetal com espécies estabilizadoras e controle de cargas superficiais sobre o talude; • Monitoramento geotécnico periódico, com instalação de marcos topográficos e instrumentos de piezometria; • Estudos complementares de estabilidade de encostas, visando definição de taludes críticos e elaboração de projeto executivo de contenção. A adoção urgente dessas medidas é indispensável para mitigar os riscos de escorregamento e preservar a segurança da população e da infraestrutura local.



Setor de Risco:	ES_SR_DM_19_CPRM Estrada do Galo – Anísio Arrasca
Risco:	Escorregamento de Solo e Erosões
Localização:	UTM 24K 326548 E 7748394 S
Foto:	
Descrição:	Talude de corte muito inclinado de rocha alterada com aproximadamente 12m de altura com cicatrizes de escorregamento e feições erosivas. Existe uma casa a uma distância de 2m do sopé do corte. O bandamento do gnaiss está a favor do corte, desestabilizando ainda mais o talude e causando diversos escorregamentos. Se um retaludamento não for feito, a erosão pode, no futuro, atingir as casas à montante. São observadas árvores de médio porte próximas à crista do talude.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 3
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 15 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Evacuação em caso de chuva intensa; • Retirada da casa em situação de risco; • Retirada das árvores de médio porte do talude; • Ordenamento das águas superficiais; • Execução de obras de contenção e/ou retaludamento.



Setor de Risco:	ES_SR_DM_2 – Rua Bernardino Monteiro, Aterro
Risco:	Área com risco muito alto para movimentos de massa e enxurrada.
Localização:	UTM 24K 326856 E 7748123 S
Foto:	     
Descrição:	Área com risco muito alto para movimentos de massa e enxurrada. Considera-se área de risco, uma vez que foram construídas casas sobre aterros, constituídos por uma mistura de material das mais diferentes granulometrias e composições, e com declividade elevada que propicia escoamento superficial rápido, com alto potencial erosivo. Há trincas nas residências e na estrada que passa ao lado do aterro.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 14
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 200 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Preservação da vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial e manter área sob observação.



Setor de Risco:	ES_SR_DM_03 – Vila da Paz
Risco:	Escorregamento de solo
Localização:	UTM 24K 327130E 7748903 S
Foto:	       F/2.8, SS 403.45, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.6554, -20.3512, 26), D 2.50m, H 67.80m, H.S 0.00m/s, V.S -0.00m/s
Descrição:	Área com alto risco de escorregamento, pois foi encontrado indícios (trincas) no talude de corte que fica junto às casas e também cicatrizes de escorregamento.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 5 imóveis



Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 20 pessoas
--	----------------------------



Sugestões de intervenções:	• Obras de contenção. • Preservação da vegetação na encosta, instalação de sistema de drenagem superficial e manter área sob observação.
-----------------------------------	---

Setor de Risco:	ES_SR_DM_04 – Estrada para Cachoeira do Galo
Risco:	Escorregamento de solo
Localização:	UTM 24K 326973 E 7748790S



Foto:	   F/2.8, SS 174.29, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.6561, -20.3526, 25), D 173.82m, H 81.40m, H.S 0.10m/s, V.S -0.00m/s
Descrição:	Área com alto risco de escorregamento, pois foram encontrados indícios no terreno e na residência. (trincas e degraus de abatimento)
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 1 imóvel
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 4 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Obras de contenção. • Preservação da vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial e manter área sob observação.
-----------------------------------	--

Setor de Risco:	ES_SR_DM_05 – Rua João Paulo II Soído
Risco:	Risco de Escorregamentos induzidos por taludes de corte
Localização:	UTM 24K 324079 E 7746637 S
Foto:	



Descrição:	Área caracterizada por taludes naturais e de corte com declividade alta. O solo é argilo-arenoso do tipo coluvionar, cujo arranjo desfavorece a estabilidade do talude. Ocorre aterro compactado na porção superior do talude, oriundo da construção de diversas residências. São observados rastejos no terreno, com leve inclinação de poste elétricos. Além disso, observa-se que na rua localizada na parte superior do talude natural, há ondulações nos blocos de calçamento induzido pelo rastejamento do terreno e pelo peso dos automóveis que trafegam. Risco iminente induzido por taludes de corte que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 40 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 200 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Remoção das pessoas em caso de chuva intensa, como medida de emergência; • Remoção e relocação das residências para locais mais estáveis; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico e hídrico detalhado, caso haja a impossibilidade de remoção e relocação das residências; Há de se considerar que obras para minimizar o problema serão bastante onerosas e pouco eficientes; Em razão da fragilidade ambiental da encosta, deve-se refletir bastante se vale a pena executar obras, uma vez que certamente não resolverão os problemas e, devido a forma de ocupação, serão muito difíceis de serem executadas; • Preservação do pouco que resta da vegetação; • Trabalhos educativos sobre este tema, através de palestras, distribuição panfletos, comunicação via rádio, etc. • Colocação de painéis informando os moradores sobre o alto risco de escorregamento do local; • Nos locais já com deslizamentos, não deve ser retirado o material remobilizado, para evitar a retomada do processo.



Setor de Risco:	ES_SR_DM_06 – Rua Célio Pitangueira - Paraju
Risco:	Risco de Escorregamentos induzidos por taludes de corte
Localização:	UTM 24K 311605 E 7752109 S
Foto:	



Descrição:	Área caracterizada por taludes naturais (30m de altura) e de corte, com declividade alta. O solo é argilo-arenoso do tipo coluvionar, cujo arranjo desfavorece a estabilidade do talude. Ocorrem inclinações de árvores e trincas no terreno, em algumas residências e no muro do cemitério situado na porção superior do talude. Neste cemitério há indícios de abatimento do terreno, onde parte do muro foi deslocado. Risco iminente induzido por taludes de corte que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 14 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 70 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Remoção das pessoas em caso de chuva intensa, como medida de emergência; • Remoção e relocação das residências para locais mais estáveis; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico e hídrico detalhado, caso haja a impossibilidade de remoção e relocação das residências; Há de se considerar que obras para minimizar o problema serão bastante onerosas e pouco eficientes; Em razão da fragilidade ambiental da encosta, deve-se refletir bastante se vale a pena executar obras, uma vez que certamente não resolverão os problemas e, devido a forma de ocupação, serão muito difíceis de serem executadas; • Preservação do pouco que resta da vegetação; • Trabalhos educativos sobre este tema, através de palestras, distribuição panfletos, comunicação via rádio, etc. • Colocação de painéis informando os moradores sobre o alto



	risco de escorregamento do local; ☐ Nos locais já com deslizamentos, não deve ser retirado o material remobilizado, para evitar a retomada do processo .
--	--

Setor de Risco:	ES_SR_DM_07 Rua Oscar Felipe Hand
Risco:	Escorregamento de Solo
Localização:	UTM 24K 310434 E 7754618 S
Foto:	
Descrição:	Casas construídas junto a talude de corte íngreme, onde já ocorreram escorregamentos planares. Observou-se cicatrizes de escorregamento e feições erosivas no talude.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 5 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 20 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Remoção das pessoas em caso de chuva intensa, como medida de emergência; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico e hídrico detalhado; • Preservação da vegetação restante; • Trabalhos educativos sobre este tema, através de palestras, distribuição panfletos, comunicação via rádio, etc.
Setor de Risco:	Rua Augusto Boese
Risco:	Escorregamento de Solo
Localização:	UTM 24K 310492E 7755934S
Foto:	  F/2.8, SS 526.05, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.8157, -20.2852, 24), D 144.50m, H 48.00m, H.S 0.00m/s, V.S 2.60m/s




Descrição:	Casas construídas junto a talude de corte íngreme, onde já ocorreram escorregamentos planares. Observou-se cicatrizes de escorregamento e feições erosivas no talude.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 5 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 20 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Remoção das pessoas em caso de chuva intensa, como medida de emergência; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico e hídrico detalhado; • Preservação da vegetação restante; • Trabalhos educativos sobre este tema, através de palestras, distribuição panfletos, comunicação via rádio, etc.




Setor de Risco:	Distrito de Ponto Alto
Risco:	Enxurradas e Inundações
Localização:	UTM 24K 310676 E 7754055 S



Foto:

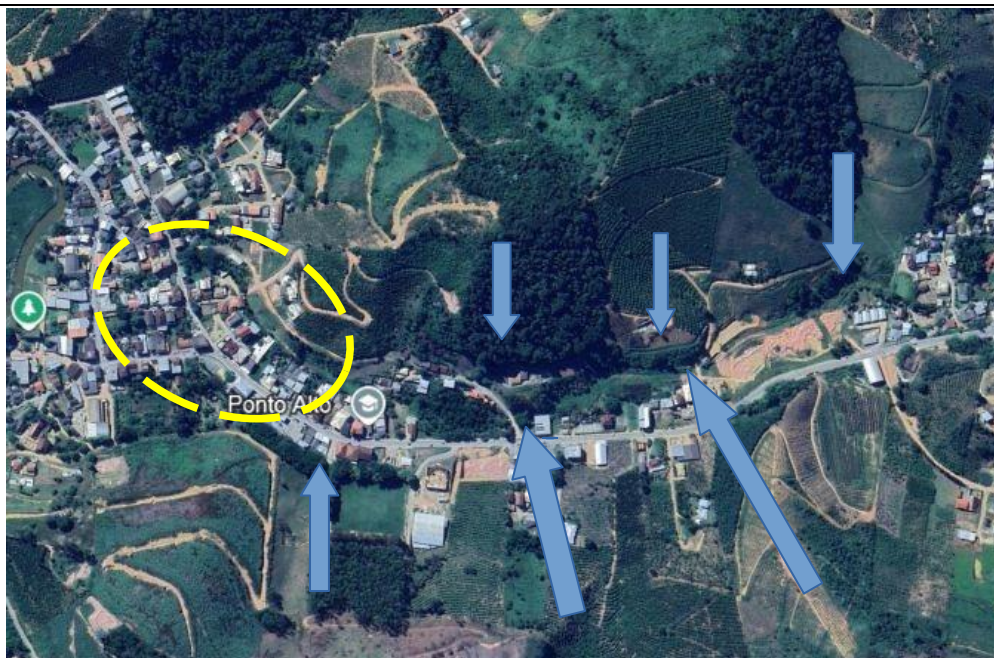

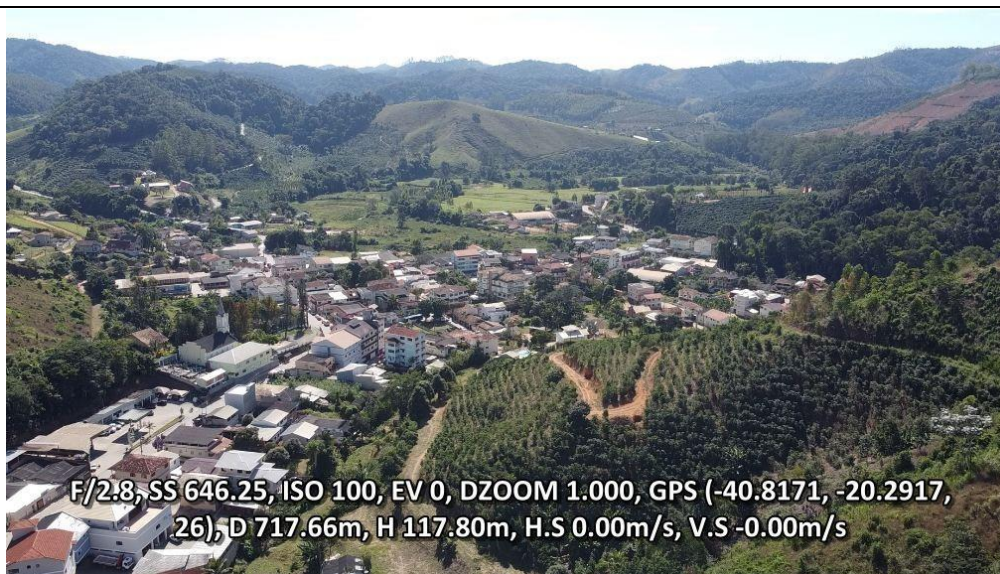

Descrição:	Ponto Alto apresenta uma formação morfológica que favorece o fluxo de água de grande energia, devido à sua topografia acentuada e à inclinação do terreno. Essa configuração faz com que as águas das chuvas se movimentem com velocidade elevada, aumentando o potencial de erosão e de inundações em áreas próximas. Infelizmente, já ocorreram episódios de inundações causados pela insuficiência de manutenção e expansão da rede de drenagem, que atualmente encontra-se defasada, dificultando a captação e o escoamento eficiente das águas pluviais.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 60 imóveis



Quantidade de	Aproximadamente 300 pessoas
----------------------	-----------------------------



peçoas em risco:	
Sugestões de intervenções:	Revisão e ampliação da rede de drenagem: Implementar melhorias na infraestrutura existente, ampliando a capacidade de captação e escoamento das águas pluviais, com a instalação de canais, galerias e bueiros adequados ao volume de água, necessário estudo de macrodrenagem. Manutenção preventiva: Realizar limpezas periódicas para remover sedimentos, lixo e obstruções, garantindo o funcionamento eficiente do sistema de drenagem. Construção de dispositivos de contenção e controle de fluxo: Como diques, bacias de retenção ou áreas de dispersão controlada, para reduzir a velocidade do fluxo de água e minimizar a erosão. Revegetação e estabilização das margens: Plantar vegetação nativa nas áreas de risco para estabilizar o solo, diminuir a velocidade do escoamento superficial e promover a infiltração de água. Monitoramento contínuo: Implementar um sistema de monitoramento para identificar pontos críticos e agir preventivamente antes de eventos extremos.





Setor de Risco:	ES_SR_DM_08 – Rua Principal Perobas
Risco:	Risco de Escorregamento induzido por talude de corte
Localização:	UTM 24K 313161 E 7755730 S



Foto:




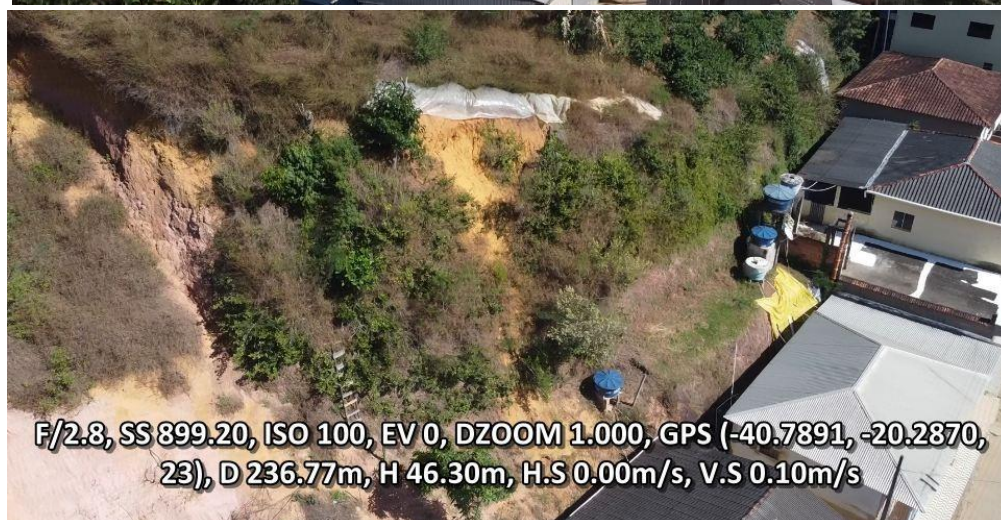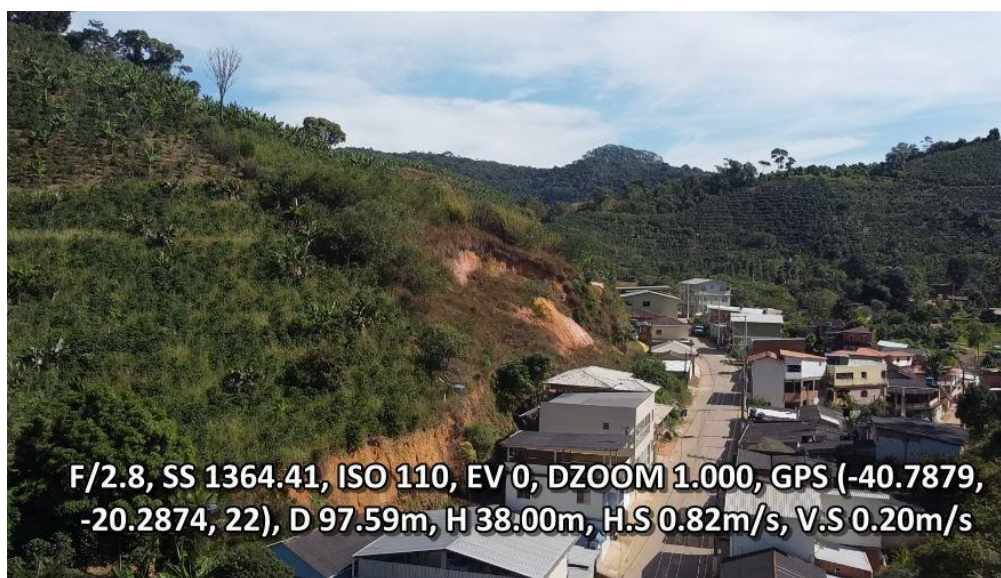



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025

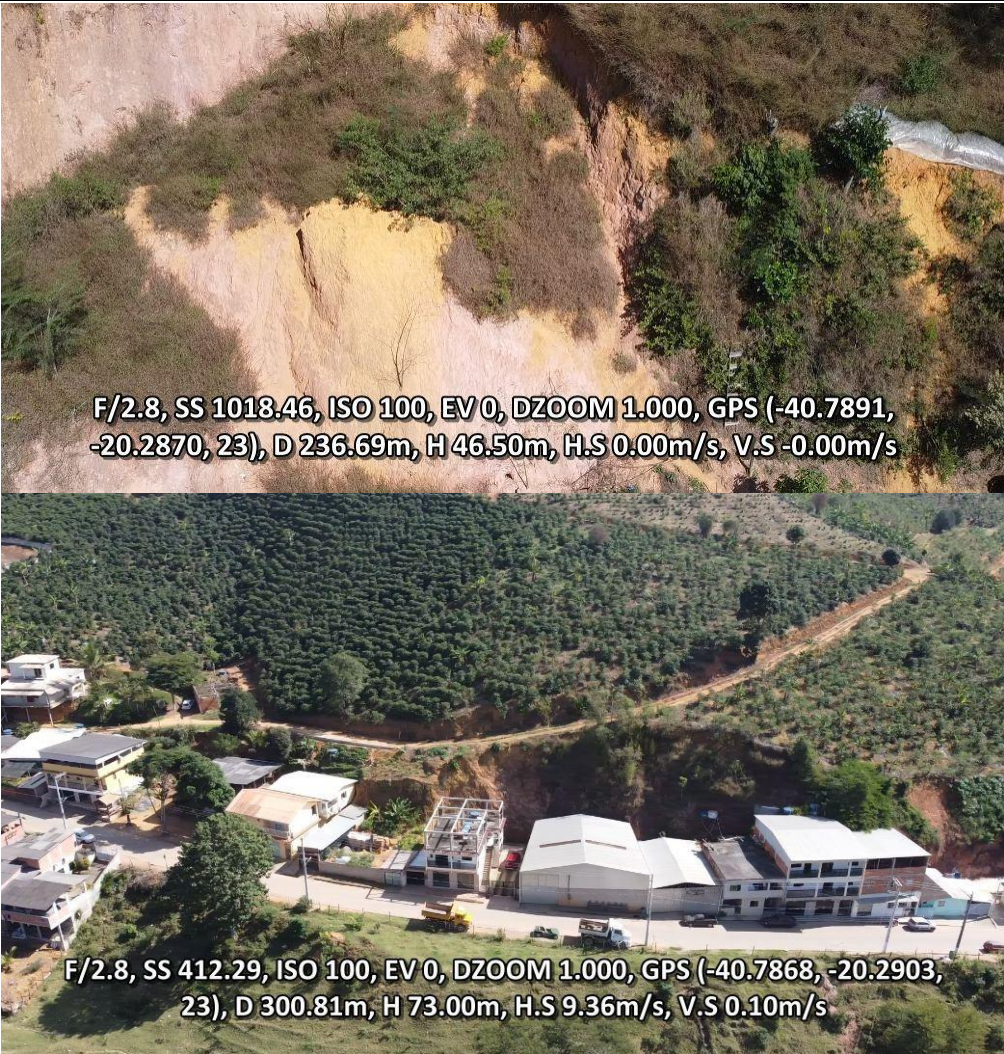

	 F/2.8, SS 1018.46, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.7891, -20.2870, 23), D 236.69m, H 46.50m, H.S 0.00m/s, V.S -0.00m/s F/2.8, SS 412.29, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.7868, -20.2903, 23), D 300.81m, H 73.00m, H.S 9.36m/s, V.S 0.10m/s
Descrição:	Área caracterizada por taludes naturais e de corte com declividade alta. O solo é argilo-arenoso do tipo coluvionar, cujo arranjo desfavorece a estabilidade do talude. São observados rastejos no terreno. Risco iminente induzido por taludes de corte que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 10 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 40 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Remoção das pessoas em caso de chuva intensa, como medida de emergência; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico e hídrico detalhado. • Preservação da vegetação restante; • Trabalhos educativos sobre este tema, através de palestras, distribuição panfletos, comunicação via rádio, etc.
-----------------------------------	--




Setor de Risco:	ES_SR_DM_09 – Rua B, Bairro Vivendas de Pedra Azul
Risco:	Movimento de Massa, enxurradas e risco de deslizamentos.
Localização:	UTM 24K 286478 E 7745675 S
Foto:	





Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025

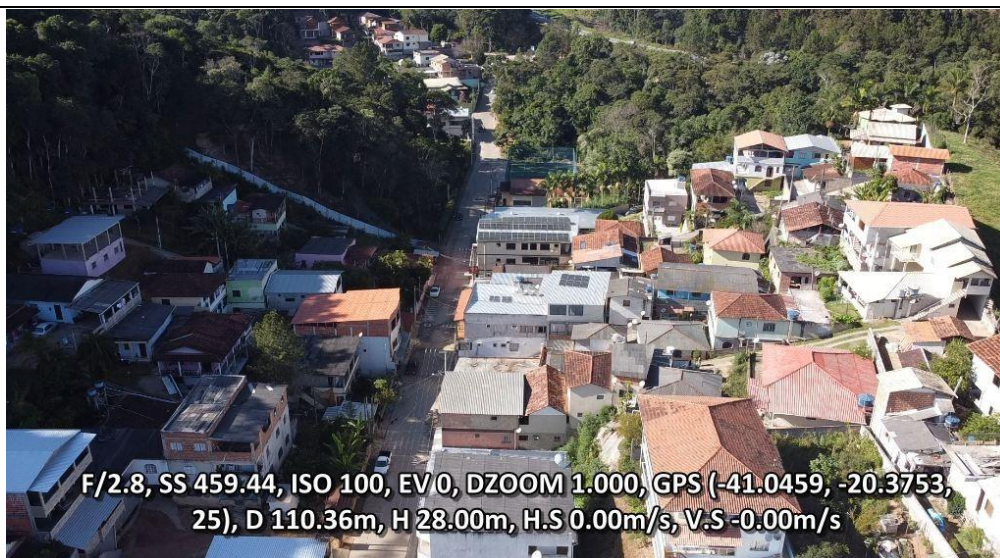

Descrição:

Foi observada uma cicatriz de deslizamento, localizada a uma altura aproximada de 8m na encosta do lado esquerdo (oeste) da rua B, que pela forma tabular deixada no solo argilo arenoso e a declividade de 85° do talude de corte indicam que foi do tipo planar. Segundo informações verbais de moradores o deslizamento ocorrido no início do ano de 2011 atingiu parcialmente uma casa, que já foi totalmente reconstruída, sem levarem consideração o risco remanescente do deslizamento. Na encosta do lado direito da rua B, também havia cicatrizes de deslizamentos encobertos por lona, para tentar impedir de forma ineficaz a saturação do solo em água e consequente movimentação de terra sobre casas, localizadas nas porções mais inferiores das vertentes. Observa-se que as duas encostas estão sustentadas por relevo com declividade entre 45° a 55° e sob um solo que varia de argilo-arenoso na base a argiloso no topo, geotecnicaamente estáveis em condições naturais. No entanto processos de ocupação desordenada, fundamentada pelo desmatamento da encosta, falta de sistema de drenagem eficiente e cortes muito profundos e íngremes nas vertentes, expõe horizontes inferiores de solos à erosão hídrica e potencializam movimentos de massa e



	enxurradas em períodos de intensas chuvas ,condicionando estas áreas a um alto risco de deslizamentos.
--	---



Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 100 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 400 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Obras de contenção de talude e ordenamento e captação das águas pluviais e servidas; • Remoção de pessoas, em caso de intensas e longas chuvas, das áreas mais vulneráveis a deslizamento; • Educação ambiental sobre conscientização da população para preservar a vegetação natural, não realizar cortes profundos nas vertentes e realizar • construções dentro das normas técnicas.

Setor de Risco:	ES_SR_DM_10 – Rua Bernardino Monteiro, Centro da Cidade
Risco:	Área com risco moderado para movimentos de massa, rolamento de blocos e enxurrada.
Localização:	UTM 24K 326900 E 7747656 S



Foto:








Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025

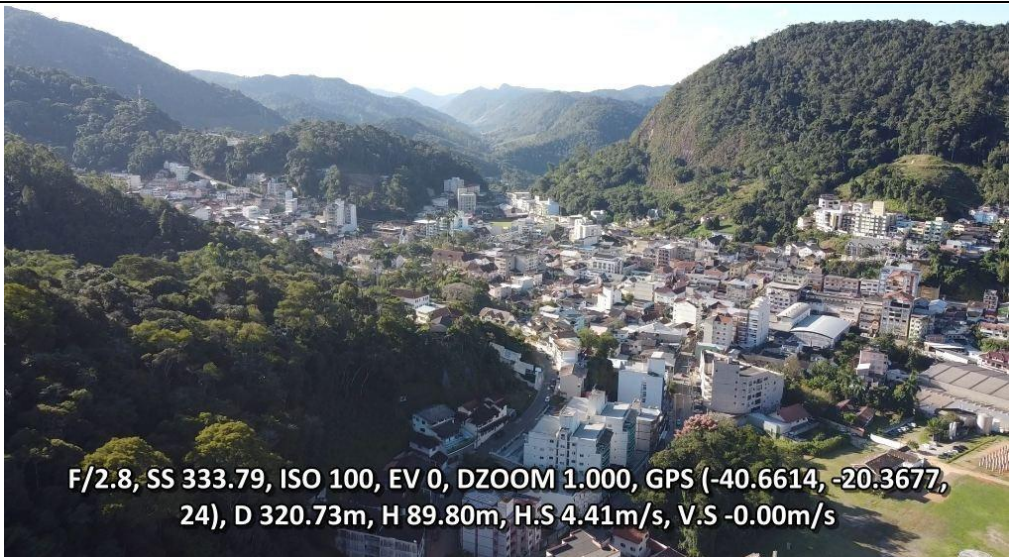

	 F/2.8, SS 333.79, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.6614, -20.3677, 24), D 320.73m, H 89.80m, H.S 4.41m/s, V.S -0.00m/s
Descrição:	Área com risco moderado para movimentos de massa, rolamento de blocos ou enxurrada. Existem casas sobre depósitos de talus, constituídos por uma mistura de material das mais diferentes granulometrias, e sob declividade acima de 45°, o que propicia escoamento superficial rápido e com potencial erosivo. Há risco de queda e rolamento de blocos de algumas porções mais elevadas do morro para porções mais baixas, pois apesar de possuir vegetação arbórea no topo, aparentemente há indícios de fratura na rocha aflorante. O risco é apenas moderado, uma vez que não foram encontrados indícios de deslizamentos, risco iminente para moradias ou ocorrência de desastres nesta área.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 15 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 60 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Preservação de vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial e manter área sob observação.



Setor de Risco:	ES_SR_DM_11 – Rua Kurt Lewin, Bairro Curva dos Moraes
Risco:	Risco de subsidência do terreno e rolamento de blocos e matacões rochosos.
Localização:	UTM 24K 326375 E 7746792 S
Foto:	



Descrição:	A uma altura aproximada de 15m, do lado oeste a rua Kurt levin, foi cadastrado uma área de ocorrência de degrau de abatimento e que está em processo de rastejo. A referida área caracteriza-se por vertentes com ângulo até 45°, presença de matacões e blocos rochosos e predomínio de solo argilo-arenoso saturado em água devido ao alto índice pluviométrico da região, e a um córrego perene. Neste ambiente naturalmente instável ocorreu um processo de ocupação desordenada, onde foram construídas casas em meio a blocos e matacões, sendo que algumas construções utilizam tais blocos rochosos como parede de suas casas. As junções de um ambiente frágil, com obras sem padrões técnicos e sistema de drenagem ineficiente propiciam processos de rastejo, evidenciados por abatimento do terreno e trincas no muro e nas casas e potencializados pela mudança no curso da drenagem perene e por plantações de bananas taludes de corte, que acumulam água em sub superfície e deixam o solo ainda mais saturado, com alto potencial erosivo. Com base nestas evidências, a área composta por aproximadamente dez
-------------------	---



	casas, está condicionada a um risco alto de subsidência do terreno e rolamento de blocos e matacões rochosos.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 10 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 40 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Retirada das bananeiras, reconformação e revegetação do talude de corte e construção de sistema de drenagem pluvial e servida; • Educação ambiental da população para preservar a mata natural, não plantar bananeiras e não mudar o curso natural da drenagem; • Remoção de pessoas, em caso de intensas e longas chuvas, das áreas mais vulneráveis a deslizamento e abatimento do terreno.

Setor de Risco:	ES_SR_DM_12 – Rua Osvaldo Kiefer – Loteamento do Nena
Risco:	Rolamento de Blocos e risco de deslizamento
Localização:	UTM 24K 327119 E 774745465 S



Foto:	
Descrição:	Área caracterizada por relevo de declividade variável entre 40 a 60°, sustentado por solo e material coluvionar argilo-arenoso na base do talude e rocha pouco alterada e fraturada nas áreas mais elevadas. Observa-se que a vegetação foi preservada no topo do morro, sendo que as vertentes foram desmatadas e estão sendo ocupadas por
	casas e prédios de alvenaria, junto aos blocos e matações de rocha que sofreram queda e rolamentos em períodos passados, antes da construção das casas, mas que podem ser deslocar e atingir as mesmas. Além do alto risco de rolamento de blocos esta área também apresenta risco alto de deslizamentos, induzidos por cortes profundos e íngremes para construção de casas e para retirada de material utilizado na reconformação de talude em áreas próximas.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 8 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 70 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Obras de contenção de talude e ordenamento e captação das águas pluviais e servidas; • Remoção de pessoas, em caso de intensas e longas chuvas, das áreas mais vulneráveis a deslizamento; • Educação ambiental sobre conscientização da população para preservar a vegetação natural que existe no topo e na vertente do morro, não realizar cortes profundos nas vertentes e realizar construções dentro das normas técnicas.
-----------------------------------	---



Setor de Risco:	ES_SR_DM_13 – Rua Sete de Setembro
Risco:	Área com risco de deslizamento
Localização:	UTM 24K 32672045E 774793488S
Foto:	  
Descrição:	Cicatrizes de deslizamento do tipo planar em talude de corte localizado próximo à rua Sete de Setembro. Houve também um deslizamento do tipo planar que atingiu a Rua Bernardino Monteiro. Área com alto risco de deslizamentos.



Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 15 imóveis
--	----------------------------



Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 60 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Remoções de moradores em caso de chuvas mais intensas, como medida de emergência e relocação das pessoas em áreas mais estáveis geotécnicamente; • Obras de contenção, com base em estudo geotécnico detalhado, caso haja impossibilidade de remoção e relocação das residências; • Preservação da vegetação ainda existente nas vertentes e instalação de sistema de drenagem pluvial e servida.
Sector de Risco:	ES_SR_DM_14 – Estrada para chapéu – Condomínio Aldeia do Imperador
Risco:	Risco de deslizamento e enxurradas.
Localização:	UTM 24K 326445 E 7748009 S
Foto:	




Descrição:	A setorização ES SR DM 14A e 14B compreendem áreas com declividade variando entre 45° a 60°, sustentadas por rochas gnaissicas alteradas e solo variando entre areno argiloso e argilo arenoso, naturalmente instáveis e com alto potencial para deslizamentos e enxurradas. Neste ambiente, houve uma ocupação desordenada, fundamentada no desmatamento das encostas e cortes íngremes nas vertentes para construção de casas e arruamentos sem sistema de drenagem pluvial que favorecem escorregamentos. Além da ocupação da encosta, o topo do morro foi parcialmente decapeado, para deixá-lo mais plano e assim poder construir um condomínio de casas. Observa-se, que para deixar a área mais plana foi necessário desmatar e retirar uma quantidade muito grande de material, o qual foi lançado nas vertentes do referido morro, deixando-o ainda mais instável geotecnicaamente, com diminuição na taxa de infiltração, aumento do potencial erosivo do solo, presença de trincas no terreno, e consequente potencialização para movimentos de massa e possível aterramento das casas localizadas nas poções mais inferiores da vertente.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 20 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 110 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Não construir nas bordas do morro decapeado; • Não realizar cortes profundos e íngremes nas vertentes; • Realizar obras de contenção no topo e nas vertentes do morro e instalação de um sistema de drenagem pluvial com base em
-----------------------------------	--





	estudo geotécnico detalhado, caso haja impossibilidade de remoção e relocação das residências; □ Preservação da vegetação ainda existente nas vertentes; □ Remoções de moradores em caso de chuvas mais intensas, como medida de emergência e relocação das pessoas em áreas mais estáveis geotecnicaamente.
--	--

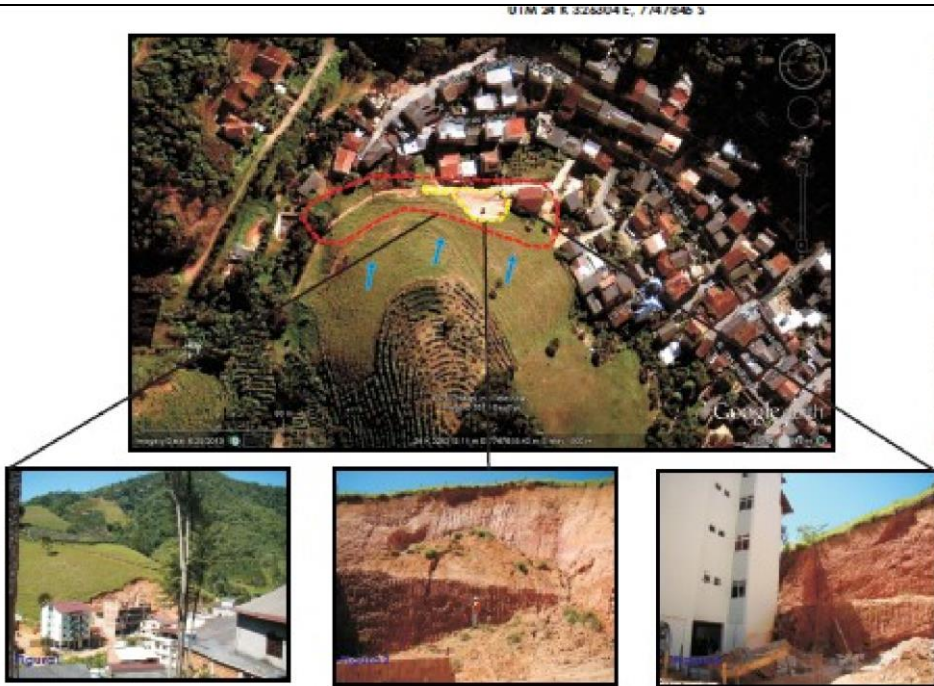Sector de Risco:	ES_SR_DM_15 – Rua Henrique Schlens, Bairro Centro
Risco:	Deslizamento de solo e rolamento de blocos.
Localização:	UTM 24K 326304 E 7747845 S
Foto:	
Descrição:	A área ES SR DM 15 compreende a base de um morro convexo com declividade aproximada de 42°, sustentado por rochas gnaissicas alteradas, e solo arenoso argiloso, coberto por vegetação rasteira (grama), que devido uma ocupação desordenada, baseada em cortes profundos (15m) e com alto grau de inclinação colocaram em evidência blocos rochosos e horizonte c do solo que apresenta potencial erosivo, alta instabilidade e alto potencial para deslizamentos. Observa-se que em períodos de chuvas intensas este material fica ainda mais instável, e com risco de deslizar e atingir os prédios que foram construídos junto ao talude de corte.



Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 02 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 95 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Não realizar cortes profundos e íngremes nas vertentes do morro; • Revegetar as porções superiores da vertente; • Realizar obras de contenção no topo do morro e no talude de corte,
	assim como e instalação de um sistema de drenagem pluvial e servida; □ Remoções de moradores em caso de chuvas mais intensas, como medida de emergência e relocação das pessoas em áreas mais estáveis geotecnicaamente;
Setor de Risco:	ES_SR_DM_16 – Rua Valdemiro Alberto Hüller – Bairro Centro
Risco:	Desplacamento de Rochas, rolamento de blocos e escorregamento de solo
Localização:	UTM 24K 326903 E 7748101 S

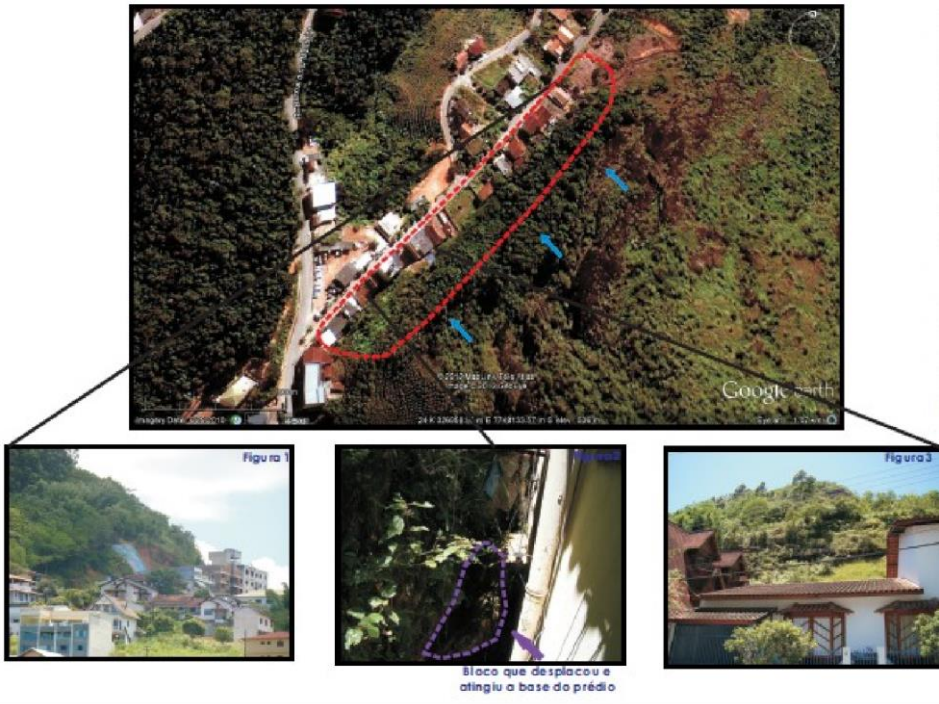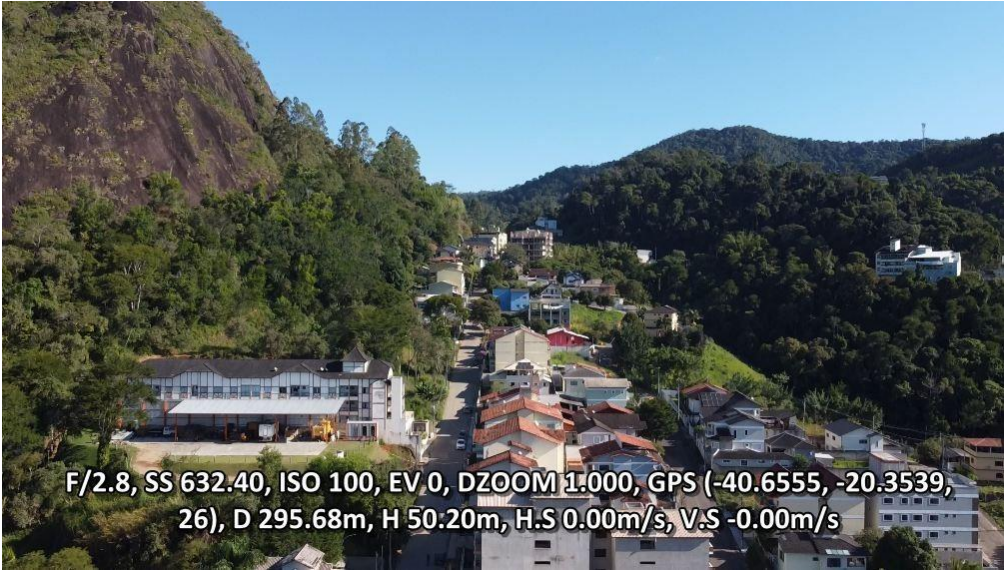

Foto:	 
Descrição:	A área ES SR DM 16 compreende o sopé de um morro que tem altura




	aproximada de 180m, declividade variando entre 60 a 80° e está sustentado por rochas gnaissicas que em sua maior parte está coberta por um solo raso e vegetação arbórea, sendo que algumas porções podem se observar os paredões rochosos sem cobertura de solo. Neste ambiente com alto potencial para deslocamento de rocha, rolamento de blocos e matacões e escorregamentos relacionados a planos de descontinuidade solo rocha, foram construídas casas e prédios muito próximos ao talude de corte condicionando as mesmas a um alto risco de serem atingidas por material oriundo de movimentos de massas.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 11 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 75 pessoas
Sugestões de intervenções:	Não realizar cortes profundos e íngremes nas vertentes do morro; Não desmatar a encosta; Realizar obras de contenção na vertente do morro; Remoções de moradores em caso de chuvas mais intensas, como medida de emergência e relocação das pessoas em áreas mais estáveis geotecnicaamente.

Setor de Risco:	ES_SR_DM_17 – Rua Sagrada Família e Rua Iracema Lyra de Aguiar
Risco:	Escorregamento de solo, enchentes e enxurradas
Localização:	UTM 24K 327200 E 7748491 S



Foto:



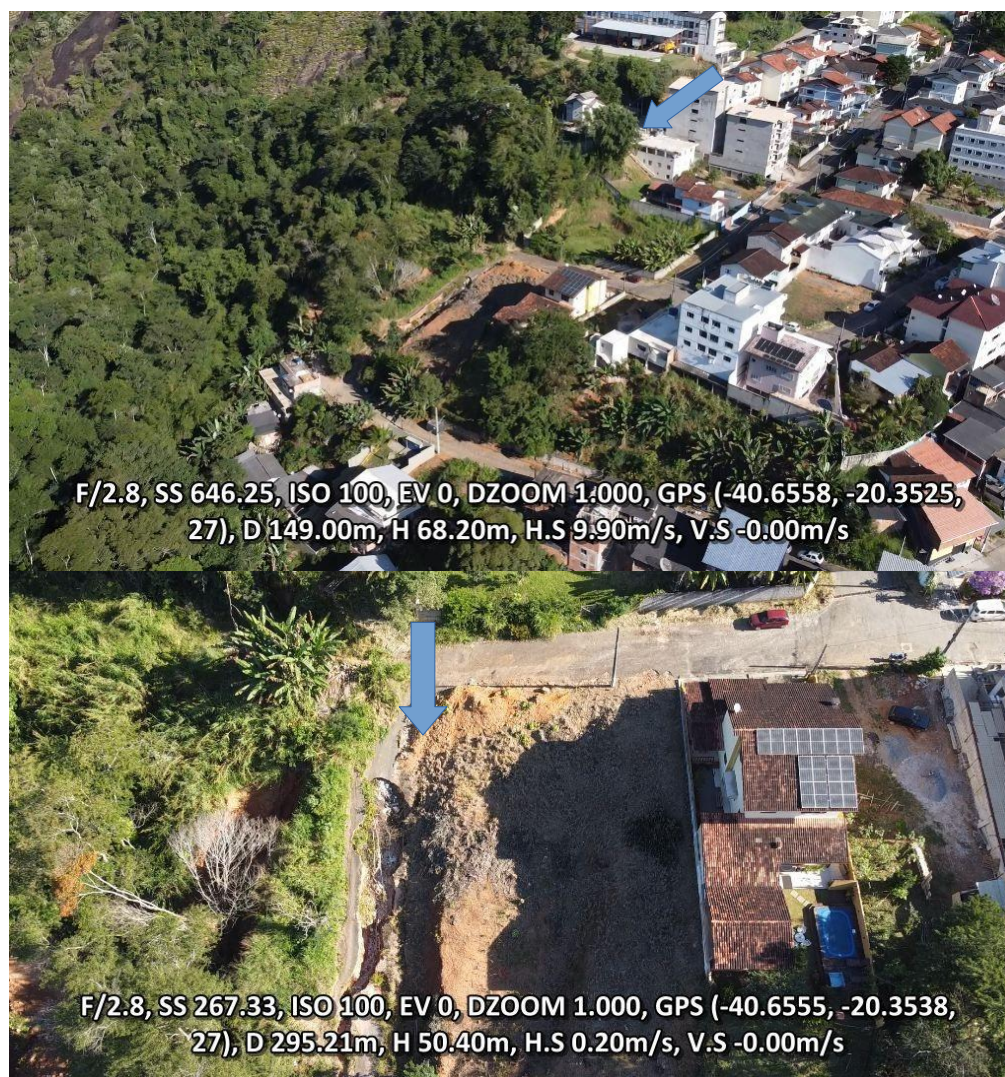



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025




Descrição:	A área localizada na Rua Iracema Lyra de Aguiar apresenta uma configuração geomorfológica que a caracteriza como zona de elevado risco de enxurradas e erosão acelerada. A morfologia do terreno, marcada por declives acentuados e/ou áreas de convergência de fluxo superficial, favorece o rápido acúmulo e escoamento de águas pluviais com alta energia cinética. A ausência de dispositivos de drenagem superficial, como sarjetas, valetas de proteção, escadas hidráulicas e caixas de captação, agrava significativamente essa situação. Sem mecanismos adequados para interceptar, conduzir e dissipar a energia do fluxo hídrico, acumulado desde a Rua Waldemiro Alberto Hulle, a água da chuva concentra-se e escoar diretamente sobre a superfície da rua, atuando como um agente erosivo de alta eficiência. As erosões em estados avançados observadas na via pública são um indicativo direto da intensidade e da persistência desse processo. A degradação total da estrutura da rua, tornando-a intransitável, evidencia a magnitude dos danos causados pela ação da água. A remoção progressiva do material granular do pavimento e do subleito compromete a sua capacidade de suporte e estabilidade, resultando em deformações, sulcos profundos e, neste caso, na completa destruição da via. Sob uma perspectiva da engenharia geotécnica e de recursos hídricos, a área em questão demanda intervenções urgentes e planejadas. A implementação de um sistema de drenagem superficial eficiente é crucial para mitigar o risco de enxurradas e controlar o processo erosivo. Este sistema deve ser dimensionado considerando a intensidade pluviométrica local, a área de contribuição da bacia hidrográfica a montante e as características geotécnicas do solo. Além disso, há um talude de corte verticalizado de aproximadamente 6m de altura de composição argilosa apresentando feições erosivas. 2 casas possuem afastamento de 1m da base do talude e correm muito alto risco de serem atingidas por um possível escorregamento. Além disso, 5 casas estão próximas do nível do rio e podem sofrer com enchentes e enxurradas. Talude de corte verticalizado de aproximadamente 6m de altura de composição argilosa apresentando feições erosivas. 2 casas possuem afastamento de 1m da base do talude e correm muito alto risco de serem atingidas por um possível escorregamento. É preciso ficar atento para a ordenação das águas superficiais a montante do talude pois existe uma rua que funciona como caminho da água e pode desestabilizar o talude. Além disso, as 5 casas estão próximas do nível do rio e podem sofrer com enchentes e enxurradas.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 5 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 25 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Evacuação em caso de chuva intensa; • Urgência no ordenamento das águas superficiais; • Monitoramento do nível da água deste rio e dos rios a montante; • Execução de obras de contenção e/ou retaludamento; □ Revegetação.



--	--

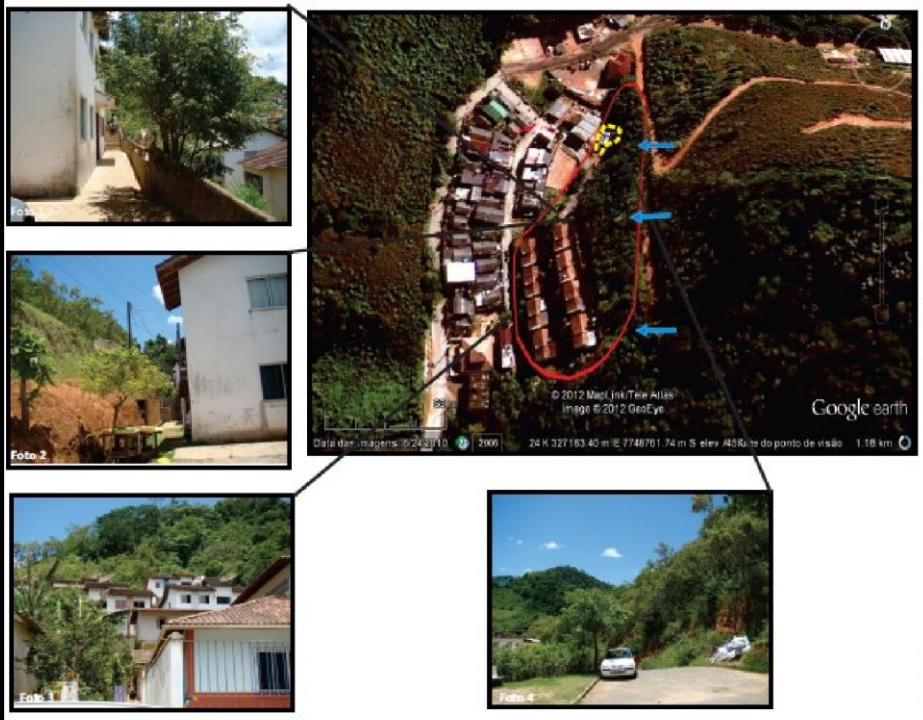

Setor de Risco:	ES_SR_DM_18 – Rua Bela Vista – Vila Verde
Risco:	Escorregamento de Solo.
Localização:	UTM 24K 327154 E 7748770 S
Foto:	 



	
Descrição:	Área de risco em um conjunto habitacional formado por 2 blocos de prédios separados por talude de corte verticalizado de aproximadamente 8m de altura, de composição saprolítica argilosa. A distância entre o bloco inferior e a base deste talude é de 1m e o bloco superior fica a 3m da quebra do talude. Se houver um desmoronamento os prédios abaixo serão atingidos e os acima poderão sofrer abalos em suas fundações. Atrás do bloco superior também existe um talude de corte, mas este está retaludado, precisando apenas de um melhor escoamento pluvial e revegetação. Na rampa de saída deste conjunto existe uma pequena casa que possui afastamento de 4m da base de um talude de corte de aproximadamente 8m de altura e corre alto risco de ser atingida por um escorregamento. Além disso, acima do conjunto habitacional existe um campo society em execução, sendo necessária o ordenamento das águas superficiais de maneira a garantir a segurança dos imóveis a jusante.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 33 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 165 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Evacuação em caso de chuva intensa; • Remoção da casa em estado iminente de risco; • Urgência no ordenamento das águas superficiais a montante; • Execução de obras de contenção entre os blocos de prédios; • Retaludamento do talude ao lado da casa; □ Revegetação.



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



Setor de Risco:	ES_SR_DM_20 – Rua das Hortênsias
Risco:	Escorregamentos planares.
Localização:	UTM 24K 326582 E 7746585 S
Foto:	     F/2.8, SS 1153.56, ISO 100, EV 0, DZOOM 1.000, GPS (-40.6622, -20.3686, 27), D 426.46m, H 106.60m, H.S 0.00m/s, V.S 0.10m/s
Descrição:	Área caracterizada por taludes natural e de corte com declividade alta. O solo é argilo-arenoso do tipo coluvionar, cujo arranjo desfavorece a estabilidade do talude. Risco iminente induzido por taludes de corte que desestabilizam o talude natural, possibilitando escorregamentos planares.



Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 10 imóveis
--	----------------------------



Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 50 pessoas
Sugestões de intervenções:	Obras de contenção.

Setor de Risco:	ES_SR_DM_21 – Distrito de Biriricas
Risco:	Enxurradas
Localização:	UTM 24K 334968 E 7752714 S
Foto:	   




Descrição:	A configuração morfológica do vale favorece afluxos de água de alta energia (Área sujeita enxurradas). Observa-se solapamento das margens fluviais favorecendo o abatimento de parte da estrada que passa ao lado do rio Biriricas.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 8 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 40 pessoas
Sugestões de intervenções:	Preservação da vegetação nas margens, instalação de sistema de drenagem superficial e manter área sob observação. Remoção de pessoas em caso de chuvas intensas.

Setor de Risco:	ES_SR_DM_21 – Rua Kurt Lewin – Bairro Centro
Risco:	Movimento de massa
Localização:	UTM 24K 326545 E 7746960 S



Foto:

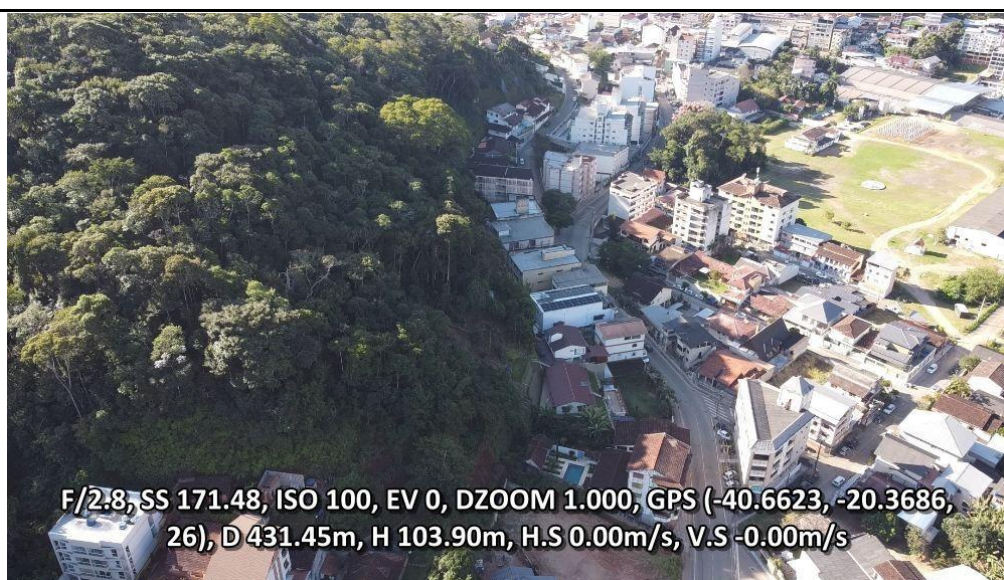



Descrição:	Área com alto risco para movimentos de massa. Risco iminente induzido por cortes que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 22 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 220 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Preservação da vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial. • Obras de contenção e manter área sob observação.



Setor de Risco:	Avenida Modolo, Pedra Azul
Risco:	Inundações
Localização:	UTM 24K 288244.96 E 7745134.31 S



Fotos:





Fotos:



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



	
Descrição:	Atualmente, observa-se acúmulo recorrente de águas pluviais ao longo da referida galeria na Av. Modolo, em virtude da inexistência de um sistema adequado de drenagem urbana. Essa deficiência tem causado impactos diretos na área adjacente à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), colocando em risco a integridade de suas estruturas físicas, comprometendo a eficiência dos processos de tratamento e podendo gerar prejuízos ambientais e operacionais significativos. A estagnação das águas contribui ainda para a formação de criadouros do mosquito <i>Aedes aegypti</i>, vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika vírus, configurando um risco iminente à saúde pública, especialmente durante o período chuvoso.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 50 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 300 pessoas




Sugestões de intervenções:	Fica evidente a necessidade e a urgência da execução de uma galeria pluvial na Avenida Modolo, no município de Pedra Azul, com base em critérios técnicos, ambientais e sanitários, conforme as diretrizes da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) e em consonância com o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab). A proposta de execução de uma galeria pluvial está alinhada com os objetivos do Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que recomenda ações integradas para o controle de alagamentos,
--	---



	proteção de infraestruturas críticas e prevenção de agravos à saúde da população. Diante do exposto, a implantação da galeria pluvial na Avenida Modolo é considerada uma ação prioritária para: • Proteger a Estação de Tratamento de Esgoto contra sobrecargas hidráulicas e deterioração estrutural; • Assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços de saneamento básico; • Prevenir a proliferação de vetores e doenças de veiculação hídrica; • Cumprir as diretrizes técnicas e normativas da ANA e os princípios da política nacional de saneamento.
--	--

Setor de Risco:	Distrito da Sede – Av. Presidente Vargas, Morro do Chapéu
Risco:	Enxurradas
Localização:	UTM 24K 326309E 7748083S

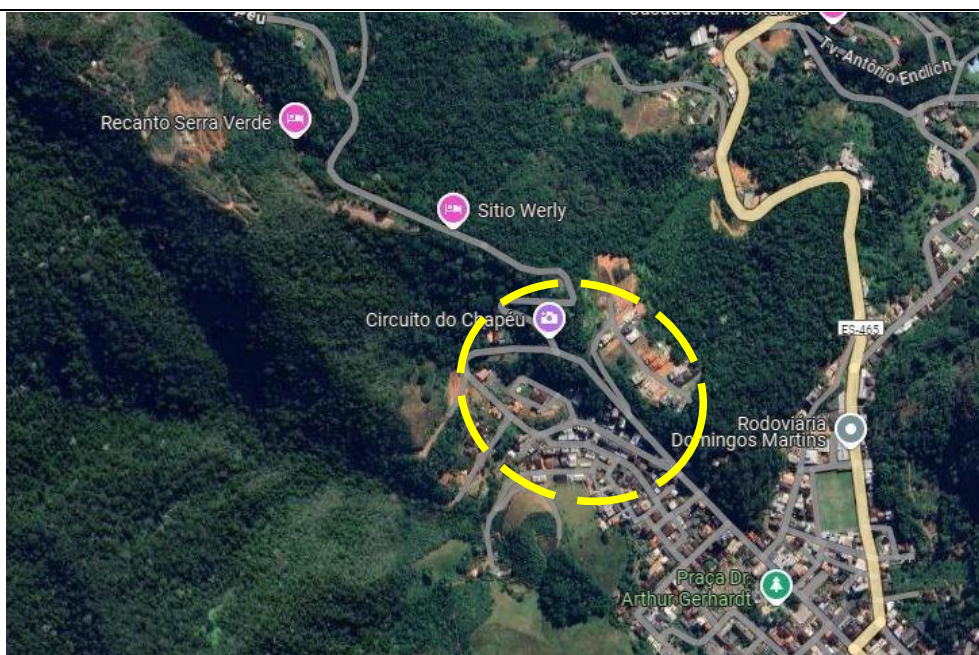





Descrição:	A Subida para Chapéu, situado na cidade de Domingos Martins, no estado do Espírito Santo, representa uma configuração morfológica que impõe desafios significativos à infraestrutura urbana, particularmente no que se refere à drenagem superficial. Trata-se de uma elevação de relevo acentuado, com declividades expressivas que favorecem o escoamento superficial acelerado das águas pluviais, o que, somado à urbanização
--------------------------	--



	crescente e à deficiência dos dispositivos de drenagem existentes, resulta em episódios recorrentes de enxurradas com elevado potencial destrutivo. A morfologia do Morro do Chapéu é caracterizada por encostas íngremes, com grande capacidade de gerar fluxos concentrados de água de alta energia durante eventos de precipitação intensa. Esse cenário se agrava quando o sistema de drenagem superficial não está dimensionado para a vazão gerada por tais chuvas, como ocorre atualmente na região. As ruas que cortam o morro funcionam, na prática, como leitos temporários para o escoamento superficial, canalizando as águas pluviais de maneira descontrolada. As falhas nos dispositivos de captação — como bocas de lobo mal posicionadas ou subdimensionadas, canaletas deterioradas ou inexistentes, e ausência de dissipadores de energia — resultam na formação de enxurradas que descem pelas vias públicas com grande força, causando erosão do pavimento, danos à infraestrutura, alagamentos e riscos diretos à integridade dos moradores e usuários.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 15 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 100 pessoas



Sugestões de intervenções:

- **Redimensionamento do sistema de captação:** As bocas de lobo e grelhas de captação precisam ser reprojetadas com base em estudos hidrológicos atualizados, considerando o aumento da impermeabilização e a intensidade dos eventos extremos, que vêm se tornando mais frequentes em função das mudanças climáticas.
- **Implantação de canaletas superficiais e sarjetas hidráulicas:** Ao longo das vias de maior declividade, é recomendável a instalação de canaletas de concreto ou gabiões que direcionem adequadamente o fluxo pluvial para pontos de captação seguros.
- **Construção de dissipadores de energia e caixas de quebra de carga:** Esses dispositivos são fundamentais para reduzir a velocidade das águas nas áreas mais inclinadas, prevenindo a erosão do pavimento e minimizando os impactos estruturais.
- **Manutenção e monitoramento contínuo:** A eficácia de qualquer sistema de drenagem depende da sua manutenção periódica. A limpeza regular das bocas de lobo, a verificação do funcionamento dos dispositivos e a pronta resposta a obstruções são essenciais.

As intervenções em drenagem superficial não devem ser vistas apenas como soluções técnicas pontuais, mas como parte de um plano diretor integrado de gestão das águas urbanas, que considere as especificidades do relevo, as características de uso e ocupação do solo e as projeções climáticas para a região. Investir na modernização desses sistemas é, portanto, uma medida estratégica para a proteção da população e a sustentabilidade da infraestrutura urbana de Domingos Martins.



Setor de Risco:	Aracê – ES 368, km 2
Risco:	Movimento de massa
Localização:	UTM 24K 291046 E 7745093 S
Foto:	 13 de mai. de 2025 10:33:42 20.38117071S 41.00218238W 1971 Rua Passos Aracê Domingos Martins Espírito Santo
Descrição:	Área com alto risco para movimentos de massa. Risco iminente induzido por cortes que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em	Aproximadamente 1 imóvel



risco:	
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 5 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Preservação da vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial. • Obras de contenção e manter área sob observação.

Setor de Risco:	Aracê – Pedra Azul, Rua Uliana
Risco:	Movimento de massa
Localização:	UTM 24K 288364 E 7744845 S



Foto:	  13 de mai. de 2025 11:01:06 20.38281451S 41.02770819W 61 Estrada para Pedra Azul Aracé Domingos Martins Espírito Santo
Descrição:	A área em questão localiza-se na Rua Uliana, em Pedra Azul, em uma zona de encosta caracterizada por declividade acentuada e histórico de instabilidade geotécnica, com registros de deslizamentos de terra. A análise técnica preliminar aponta para um risco elevado de novas
	ocorrências, demandando intervenções urgentes para mitigação.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 3 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 10 pessoas



Sugestões de intervenções:	• Monitoramento Contínuo: É recomendável a instalação de instrumentação geotécnica (como inclinômetros, piezômetros e extensômetros) para monitorar os deslocamentos do solo e os níveis de saturação, permitindo uma avaliação em tempo real da estabilidade dos taludes. • Intervenções Estruturais: A implementação de sistemas de contenção, tais como muros de arrimo, drenagem superficial e, em alguns casos, reforço dos solos com geossintéticos, pode reduzir significativamente o risco. Essas medidas visam aumentar o fator de segurança, evitando que o solo atinja níveis críticos de instabilidade. • Revegetação e Engenharia Ecológica: A revegetação das encostas pode contribuir para a estabilidade, pois as raízes aumentam a coesão do solo e ajudam a melhorar o escoamento das águas, reduzindo o efeito de saturação.
--	--



Setor de Risco:	Distrito da Sede – Av. Presidente Vargas
Risco:	Enxurradas
Localização:	UTM 24K 327291E 7747016S
	  3 de jun. de 2025 12:04:40 20.36718994S 40.65476224W 33 Rua Rainaldo Augusto Schwambach Centro Domingos Martins Espírito Santo



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



Descrição:

A área em questão na Av. Presidente Vargas, em Domingos Martins, caracteriza-se como uma **zona de alto risco geohidrológico**, predominantemente associado a eventos de **enxurrada**. Essa vulnerabilidade é diretamente decorrente da combinação de fatores geomorfológicos e da deficiência ou inexistência de infraestrutura de drenagem superficial.

A morfologia local apresenta **declividade acentuada** no morro adjacente à Avenida Presidente Vargas. Essa inclinação topográfica favorece o rápido escoamento superficial da água pluvial, acelerando o fluxo e o poder erosivo. Em eventos de chuva intensa, a água tende a se concentrar e ganhar velocidade à medida que desce a encosta, transformando-se em enxurrada.

A inexistência ou inadequação de sistemas de drenagem superficial



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



	(sarjetas, valas, canaletas) no morro impede o correto direcionamento e a dissipação da energia da água. Em vez de ser coletada e conduzida de forma controlada, a água escoar difusamente pela encosta, ganhando volume e energia cinética. A enxurrada carrega consigo grande quantidade de material sólido (terra, detritos vegetais, rochas), que pode se acumular na base do morro e invadir a Avenida Presidente Vargas, causando obstruções, danos à infraestrutura e riscos à população. O volume de água e sedimentos pode exceder a capacidade de qualquer sistema de drenagem existente na avenida, resultando em inundações.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 15 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 100 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Redimensionamento do sistema de captação: As bocas de lobo e grelhas de captação precisam ser reprojatadas com base em estudos hidrológicos atualizados, considerando o aumento da impermeabilização e a intensidade dos eventos extremos, que vêm se tornando mais frequentes em função das mudanças climáticas. • Implantação de canaletas superficiais e sarjetas hidráulicas: Ao longo das vias de maior declividade, é recomendável a instalação de canaletas de concreto ou gabiões que direcionem adequadamente o fluxo pluvial para pontos de captação seguros. • Construção de dissipadores de energia e caixas de quebra de carga: Esses dispositivos são fundamentais para reduzir a velocidade das águas nas áreas mais inclinadas, prevenindo a erosão do pavimento e minimizando os impactos estruturais. • Manutenção e monitoramento contínuo: A eficácia de qualquer sistema de drenagem depende da sua manutenção periódica. A limpeza regular das bocas de lobo, a verificação do funcionamento dos dispositivos e a pronta resposta a obstruções são essenciais. As intervenções em drenagem superficial não devem ser vistas apenas como soluções técnicas pontuais, mas como parte de um plano diretor integrado de gestão das águas urbanas, que considere as especificidades do relevo, as características de uso e ocupação do solo e as projeções climáticas para a região. Investir na modernização desses sistemas é, portanto, uma medida estratégica para a proteção da população e a sustentabilidade da infraestrutura urbana de Domingos Martins.



Setor de Risco:	Av. Kurt Lewin, 1000, Sede – Domingos Martins/ES
Risco:	Movimento de massa
Localização:	UTM 24K 326387.2E 7746605.4S
Foto:	  



Descrição:	Área com alto risco para movimentos de massa. Risco iminente induzido por cortes que desestabilizam o talude natural, possibilitando outros escorregamentos planares, conforme já registrado.
Quantidade de imóveis em risco:	Aproximadamente 5 imóveis
Quantidade de pessoas em risco:	Aproximadamente 20 pessoas
Sugestões de intervenções:	• Preservação da vegetação na encosta. • Instalação de sistema de drenagem superficial. • Obras de contenção e manter área sob observação.

4. TELEFONES DOS SECRETÁRIOS

NOME	CARGO	TELEFONE
Eduardo José Ramos	Prefeito	
Sgt. Wagner Darci da Conceição	Vice Prefeito	
Cel. Alysson Krüger Figueira	COMPDEC	
Marlene Luz Souza	Titular SECMADS	
Rendrick Schwambach	Titular SECEDU	
Pedro Agostinho da Penha	Titular SECADM	
Washington Henrique Machado	Titular SECDER	
Maria da Penha Quinteiro Ribeiro Manso	Titular SECTUR	
Franva Antônio Silva Cardoso	Titular SECFAZ	
Ângela Maria Módolo de Assunção	Titular SECGOV	
Ademiro Dettman	Titular SECINT	



Leonardo Batista Borlot	Titular SEMMA	
Walter Márcio Rodrigues	Titular SECOBU	
Dayse Behning	Titular SECSAU	
André Vargas	Titular SECPDU	
Rafael Mendes Wolkartt	Procurador Geral - PGM	
Cícero Módolo	ASSCOM	

5. TELEFONES DOS GRUPOS DE APOIO

Órgão	Responsável	Telefone
Câmara Municipal de Domingos Martins	Diogo Endlich Johney Degen	(27) 3268-1413
Polícia Militar do Espírito Santo	Comandante Major Ediney Balbino	(27) 3268-0509 (6ª CIA) (27) 3268-1409 (Portal)
Corpo de Bombeiros	Tenente Coronel Jeferson Loureiro	(27) 3288-2908 Plantão 193
Coordenadoria Regional de Defesa Civil	Tenente Messias	
INCAPER	Coordenador Raoni Ludovino Sá Coordenador Cristiano Bautz de Souza	(27) 3268-2521 (27) 3248-1895 (P. Azul) (27) 3249-1123 (Paraju)
EDP – ESCELSA	Vânia Azevedo	
CESAN	Eduardo Vivaqua	((27) 3288-1216 115 - Plantão
Rádio Campinho FM	Éden Schwambach Junior	
Igreja Evangélica Confissão Luterana em Domingos Martins	Leandro Wruck	(27) 3268-1177 Paróquia (27) 3268-1821 Comunidade
Igreja Católica	Pe. Josephraj Stanislaus	
Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil – CEPDEC	Ten Cel BM Aureo Buzatto	(27) 3194-3696 (27) 3194-3652



SAMU		192
Polícia Militar Ambiental	Sub-Tenente Ricardo Antonio de Freitas	(27) 3268-3526
Conselho Tutelar	Cláudia Mara Rupf	(27) 3268-1910
Santa Casa de Vitória Unidade Dr Arthur Gerhardt		(27) 3268-1881
IDAF	José Adinan Souza	(27) 3268-1100
Ministério Público	Dr. Evaldo Teixeira Dra. Noranei Ingle	(27) 3268-1528

6.ABRIGOS

Escolas / Quadras / Igrejas	Responsáveis	Contato
SEDE		
Quadra Escola Mariano Ferreira de Nazareth	Secretário de Esporte	
EMPEF Floriano Augusto Dittrich	Gilla	
EFA São Bento Chapéu	Aldineia	
EMEF Soído	Argélia	
Quadra São Miguel	Giselle	
MELGAÇO		
EMEF Augusto Peter Bertold Pagung – Melgaço de Baixo	Alesandra	
EMEF Gustavo Guilherme João Plaster – Melgaço de Cima	Edir	
EMEF Rio Ponte	Rozilene	
PONTO ALTO		
EEEFM Ponto Alto		
Quadra de Esporte Ponto Alto		
EMEF Tijuco Preto	Nádia	
EMEF Fazenda Oswaldo Retz	Joilson	
PARAJU		
EMEF Alto Paraju	Izabel	
EMEF Antônio Francisco Erlacher – Perobas	Regiano	
EEEFM Gisela Salloker Fayet – Paraju		



SANTA ISABEL		
Quadra de Esportes Vale da Estação		
EMEF Santa Isabel	Ana Paula	
BIRIRICAS		
EMEF Biriricas	Jean	
ARACÊ		
EMEF Aracê	Claudina	
EMEF José Uliana - Barcelos	Patrícia	
EEEFM Pedreiras		
EMEF Luiz Pianzzola – Fazenda do Estado	Jeidison	
Quadra de Esportes de Córrego São Paulo	Lenice	
	Delfina	

7. DEFINIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

7.1 Compete a COMPDEC (Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil)

Atos preparatórios:

- Receber e analisar estrategicamente todas as informações sobre recursos materiais (quantidade e especificações técnicas), humanos (quantidade, qualificações técnicas e aptidões físicas) e imóveis (estruturas e áreas) vinculados a PMDM e outros órgãos públicos existentes no município.
- Realizar levantamento e/ou a monitoramento de áreas de risco no município, principalmente as localizadas em margens de córregos, canais, rios, ramais, galerias pluviais, morros e encostas.
- Informar ao Prefeito, Secretários Municipais e representantes dos principais órgãos públicos presentes no município quanto à possibilidade de ocorrência de desastres e ações em resposta a emergências.
- Mobilizar Núcleos Comunitários de Proteção e Defesa Civil.
- Realizar palestras e/ou treinamentos sobre prevenção e respostas a emergências (escolas, secretarias municipais, repartições públicas, associações de moradores, igrejas etc).
- Realizar Exercícios Simulados em áreas de risco e locais com grande concentração de pessoas ou considerável relevância estratégica municipal.



- Manter atualizado o Plano de Contingência municipal.

Ações em resposta:

- Receber, analisar, emitir parecer e preparar informações para decretação de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, além da elaboração de laudos e relatórios técnicos relacionados.
- Acionar e Coordenar as ações de proteção e defesa civil a serem desempenhadas pelas Secretarias Municipais e outros órgãos públicos, para que respondam às emergências, ativando os fluxos de informações e comunicações, visando sua integração operacional, conforme intensidade do desastre, conforme diretrizes e objetivos da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC).
- Estabelecer o Posto de Comando para gestão de desastres, em conformidade com o Sistema de Comando em Operações (SCO).
- Receber e reunir informações gerais atualizadas sobre situações emergenciais em andamento no Município.
- Coordenar serviço voluntário, quando possível e necessário.
- Manter o Prefeito informado sobre dados relativos a desastres, orientando quanto a declarações públicas e comunicados oficiais.

7.2 Compete a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Auxiliar nas notificações de famílias sob risco, para saírem de suas moradias em caso de chuvas fortes;
- Fazer levantamento de famílias que poderão oferecer abrigo temporário a desabrigados;
- Promover articulação junto à população com vistas à participação voluntária nas ações cotidianas para a redução de risco;
- Realizar sensibilização das famílias para a retirada imediata até a chegada da COMPDEC;
- Abordar, sensibilizar e negociar para que as famílias deixem os locais considerados de risco;
- Realizar estudos indicativos para inclusão de programas/ projetos sociais e concessão de benefícios e serviços;
- Acompanhar posteriormente o abrigamento das famílias até a sua reinserção social;



- Realizar o atendimento em conjunto com a COMPDEC às famílias atingidas por desastres que estiverem em vulnerabilidade;
- Atuar na sensibilização das lideranças comunitárias para tratar das necessidades das famílias em situação de risco ou vitimadas;
- Encaminhar e/ou apoiar a articulação com os diversos parceiros, para inserção de famílias em risco ou vitimadas nos diversos Programas de Assistência do Governo Municipal.
- Realizar concessão de benefícios eventuais às famílias que estejam sendo abrigadas por parentes e/ou amigos;
- Providenciar suprimentos emergenciais para os abrigos;
- Organizar equipes para receber donativos, selecionar e planejar sua distribuição;
- Providenciar técnicos para cadastramento e recepção nos abrigos;
- Designar técnicos para atuarem no apoio ao trabalho e remoção das famílias.
- Manter equipe de Profissionais de prontidão em contato direto com a COMPDEC;

7.3 Compete a Secretaria Municipal de Administração

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC; □ Providenciar segurança nos abrigos.
- Disponibilizar equipe junto ao Gabinete do Prefeito para criar Decretos e Leis emergenciais em atendimento ao desastre.

7.4 Compete a Assessoria de Comunicação

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Elaborar notas à imprensa local a fim de alertar a população sobre como agir antes, durante e depois do desastre;
- Divulgar na imprensa e meios de comunicação oficiais, notas com dados atualizados sobre o desastre.

7.5 Compete a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Elaborar relatório com dados fotográficos e descritivos dos prejuízos causados na agricultura, agropecuária e outros de abrangência desta pasta.



7.6 Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Elaborar relatório descritivo e fotográfico dos danos causados ao meio ambiente.

7.7 Compete a Secretaria Municipal de Educação e Esporte

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Acionar as merendeiras para providenciar a alimentação;
- Disponibilizar, preparar e controlar escolas para abrigar famílias removidas das áreas de risco.
- Conscientizar os alunos sobre prevenção de acidentes e desastres, bem como solidariedade em situações de emergência;
- Disponibilizar equipes para atendimento em locais de desastres (dia e noite), em caso de acionamento pela COMPDEC;

7.8 Compete a Secretaria Municipal de Fazenda

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Buscar recursos junto aos órgãos Estaduais e no Governo Federal (Sindec, Ministérios da Fazenda, das Cidades, Integração e outros).
- Liberar recursos para a execução do Plano de Contingência do Município de Domingos Martins para situações de Prevenção, Alerta e Emergência;

7.9 Compete a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos/Planejamento e Desenvolvimento Econômico

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Analisar na sua área de atuação, o risco das encostas e as condições de segurança de canaletas e escadarias;
- Executar as obras emergenciais prioritárias indicadas pela COMPDEC, nos locais de risco iminentes;



- Reavaliar as condições de riscos oferecidas por obras inacabadas e/ou com problemas construtivos de obras públicas municipais (SECOBU)
- Realizar vistorias nas obras em andamento durante os eventos chuvosos;
- Intensificar as ações preventivas de estabilização de encosta, drenagem e escadarias;
- Informar imediatamente a COMPDEC sobre situações de risco iminente que tome conhecimento;
- Disponibilizar equipe técnica para apoio em vistorias emergenciais corretivas;
- Disponibilizar veículos e pessoal de apoio para remoção de famílias sob risco;
- Realizar em tempo hábil, demolições de edificações ou outras estruturas em situação de alto risco, em coordenação com a COMPDEC;
- Realizar fiscalização de situações irregulares que provoquem risco de desastres;
- Remover entulhos, lixo ou massas escorregadas, para permitir livre acesso nas vias públicas;
- Disponibilizar servidores para treinamento e capacitação, quando solicitado da COMPDEC;
- Reavaliar as condições de riscos oferecidas por obras inacabadas e/ou com problema construtivos de obras particulares (SECPDE).

7.10 Compete a Secretaria Municipal de Saúde

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Produzir e divulgar informações sobre o risco à saúde durante chuvas intensas;
- Propiciar e agilizar assistência médica (P.A) às vítimas de acidentes decorrentes das chuvas;
- Disponibilizar agentes comunitários de saúde para colaborar em suas áreas de atuação, nas ações de preventivas, de sensibilização e de retirada de famílias em situação de risco;
- Disponibilizar equipes especializadas para atendimento em locais de desastres (dia e noite), em caso de acionamento pela COMPDEC;
- Formar, treinar e disponibilizar equipes de emergência para atuação em locais de desastres (médicos, enfermeiros, técnicos, psicólogos, etc.).

7.11 Compete a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Auxiliar no preparo e controle dos abrigos para recepcionar as famílias desabrigadas e desalojadas;



7.12 Compete a Secretaria Municipal de Interior e Transporte

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Realizar a manutenção preventiva e reparatória de estradas vicinais, acostamentos, bueiros e pontes do interior;
- Acionar equipes de emergência com motoristas, pessoal, caminhões, máquinas, carro pipa e outros equipamentos necessários para atendimento imediato a emergências; □ Realizar a recuperação e manutenção de bueiros, sarjetas, galerias e comportas;
- Preparar relatório descritivo e fotográfico dos danos causados a sua área de atuação.

7.13 Compete a Procuradoria Geral do Município

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Disponibilizar os advogados e outros servidores para a assessoria jurídica nas ações e auxiliar no preenchimento do FIDE – Formulário de Informações do Desastre.
- Auxiliar a COMPDEC na Elaboração do Decreto para declaração de Situação de Emergência ou Estado de Calamidade Pública, seguindo o modelo da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

7.14 Compete a Secretaria de Governo

- Disponibilizar seus recursos materiais, humanos e estruturas para atuação em respostas a emergências ou desastres, quando solicitados pela COMPDEC;
- Prestar assessoria e apoio em tempo integral ao Prefeito Municipal;
- Facilitar integração entre as Secretarias Municipais e seus funcionários;
- Acompanhar todas as ações de resposta ao desastre e atualizar o chefe do Executivo com informações atualizadas.

8. SISTEMA AMPLIADO

Órgãos	Recursos Operacionais	RH
COMPDEC	01 Caminhonete 01 Barco	4 servidores



SECINT	11 Motoniveladora 10 Retroescavadeira 03 Rolo 01 Carregadeira 01 Pá Carregadeira 20 Caminhões 07 carros 02 motos	52 servidores
SECMAS	01 ônibus – 46 lugares 01 micro-ônibus – 23 lugares 02 veículos – 07 lugares 04 veículos – 05 lugares 01 motocicleta	52 servidores
SECOBU	06 caminhões compactadores de lixo 02 caminhões pipa 01 caminhão caçamba 02 pickups leves 01 veículo leve de passeio 02 kombis 01 moto	151 servidores
SECEDU	15 ônibus 02 micro-ônibus 01 spin 02 kombis 05 carros 01 caminhonete	824 servidores
	01 caminhão 05 motos	



SECAGP	01 caçambas 01 caminhão com carroceria aberta de madeira 01 escavadeira hidráulica 04 carros 02 mini escavadeira 01 pá carregadeira 02 retroescavadeira 07 motos 01 caminhão comboio	29 servidores
SEMMA	02 carros 01 moto	12 servidores
SECSAU	16 carros 7 ambulâncias 4 microonibus 1 sprinter 2 spin 2 caminhonete 1 van	250 servidores
SECGOV	03 veículos	42 servidores
SECTUR	01 veículo 07 lugares	17 servidores
PLANEJAMENTO	01 veículo 05 lugares	14 servidores
SECFAZ	01 carro 02 motos	26 servidores
PROCURADORIA	-----	07 servidores
SECADM	-----	50 servidores
TOTAL		1530 servidores



9. POSTOS DE ATENDIMENTO

UNIDADE	LOCALIZAÇÃO
Centro Municipal de Saúde Dr. Humberto Saleme do Valle Total de pessoas atendidas/dia: 550 Médicos: 19 Enfermeiros: 01 Auxiliar em Enfermagem: 02 Técnicos em Enfermagem: 06 Demais profissionais: 06	Rua Eduardo Schneider, 02 – Centro
Posto de Atendimento Fazenda Schwanz Total de pessoas atendidas/dia: 20 Médicos: 01 uma vez/mês Enfermeiros: 01 uma vez/semana Auxiliar em Enfermagem: 01	Fazenda Schwanz – Rio Ponte
Secretaria Municipal de Saúde de D. Martins Total de pessoas atendidas/dia: 1.400 Farmacêuticos: 02 Odontólogos: 06 Auxiliar de Saúde Bucal: 04 Demais profissionais: 22	Rua Bernardino Monteiro, 178 - Centro
Setor de Fisioterapia Total de pessoas atendidas/dia: 100 Fisioterapeutas: 03 Demais profissionais: 02	Rua Adolfo Hüler, 103 – Centro
Setor de Saúde Mental Total de pessoas atendidas/dia: 25 Assistente Social: 04 Demais profissionais: 01	Rua Pedro Gerhardt, 268 - Centro
Unidade de Saúde Argeu Ewald	Av. Presidente Vargas 865 - Centro



Total de pessoas atendidas/dia: 70 Bioquímico: 01 Enfermeiros: 02 Demais profissionais: 10	
Unidade de Saúde de Adolpho Pizzol – Barcelos Total de pessoas atendidas/dia: 170 Médicos: 03, sendo que 02 desses profissionais atendem 1 vez/semana. Enfermeiros: 01 Odontólogo: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Técnicos em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 04	Barcelos – Distrito de Aracê
Unidade de Saúde de Alto Paraju Total de pessoas atendidas/dia: 20 Médicos: 01 uma vez/mês Enfermeiros: 01 uma vez/semana Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	Alto Paraju – Distrito de Paraju
Unidade de Saúde de Alto Tijuco Preto Total de pessoas atendidas/dia: 25 Médicos: 01 uma vez/mês Enfermeiros: 01 uma vez/semana Odontólogo: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Técnicos em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	Alto Tijuco Preto s/nº - Distrito de Paraju
Unidade de Saúde de Biriricas Total de pessoas atendidas/dia: 30 Médicos: 01 duas vezes/semana Enfermeiros: 01 duas vezes/semana Odontólogo: 01 duas a três vezes/semana Auxiliar em Enfermagem: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Técnicos em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01 três vezes/semana	Biriricas, s/nº, Distrito Biriricas



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



Unidade de Saúde de Cristo Rei Total de pessoas atendidas/dia: 10 Médicos: 01 uma vez/semana Enfermeiros: 01 uma vez/semana Técnicos em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	Cristo Rei, s/nº, Distrito de Aracê
Unidade de Saúde de Jardel Haese Total de pessoas atendidas/dia: 40 Médicos: 02 Enfermeiros: 01 Odontólogo: 01 duas a três vezes/semana Auxiliar de Saúde Bucal: 01 duas a três vezes/semana Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 02	Melgaço , s/nº Distrito de Melgaço
Unidade de Saúde de Joaquim Tesch – Perobas Total de pessoas atendidas/dia: 25 Médicos: 01 uma vez/semana Enfermeiros: 01 uma vez/semana Odontólogo: 01 2 vezes/semana Auxiliar de Saúde Bucal: 01 2 vezes/semana Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	Perobas, s/nº - Distrito de Paraju
Unidade de Saúde de Leonor Gomes Campos Santa Isabel Total de pessoas atendidas/dia: 35 Médicos: 01 duas vezes/semana Enfermeiros: 01 três vezes/semana Odontólogo: 02 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01 duas vezes/semana	Rua Principal, s/nº Santa Isabel



Unidade de Saúde de Melgaço

Total de pessoas atendidas/dia: 40

Melgaço de Cima, s/nº, Distrito de Melgaço



Médicos: 02, sendo que 01 profissional atende uma vez/semana Enfermeiros: 01 Odontólogo: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 02 Demais profissionais: 01	
Unidade de Saúde de Paraju Total de pessoas atendidas/dia: 180 Médicos: 03, sendo que 02 desses profissionais atendem uma vez/semana Enfermeiros: 01 Odontólogos: 01 Farmacêutico: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Técnico em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 03	Rua Célio Pitanga, s/nº, Distrito de Paraju
Unidade de Saúde de Paul Vogt - São Paulo de Aracê Total de pessoas atendidas/dia: 50 Médicos: 02 sendo que um profissional atende uma vez/semana e o outro de 15/15 dias Enfermeiros: 01 – uma vez/semana Odontólogos: 02 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	São Paulo de Aracê, s/nº Distrito de Aracê
Unidade de Saúde de Pedra Azul Total de pessoas atendidas/dia: 180 Médicos: 04, sendo que 02 desses profissionais atendem uma vez/semana Enfermeiros: 01 Odontólogos: 01 Farmacêutico: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 02 Técnico em Enfermagem: 01	Rua Imigrante s/nº, Atrás da Chácara Pietra Distrito de Aracê



Assinado digitalmente. Acesse: <http://www.domingosmartins.es.gov.br/> Chave: 1042f993-46cd-41c5-90e2-fa30bef50eb6
Documentos Diversos Nº 004375/2025



Demais profissionais: 03	
Unidade de Saúde de Ponto Alto Total de pessoas atendidas/dia: 180 Médicos: 02, sendo que 01 profissional atende 01 vez /semana Enfermeiros: 01 Odontólogos: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 02 Demais profissionais: 02	Rua Augusto Goese, s/nº - Distrito de Paraju
Unidade de Saúde de São Rafael Total de pessoas atendidas/dia: 25 Médicos: 01 uma vez/semana Enfermeiros: 01 uma vez/semana Auxiliar em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	São Rafael, s/nº Distrito de Aracê
Unidade de Saúde de Tijuco Preto Total de pessoas atendidas/dia: 150 Médicos: 02, sendo que 01 profissional atende uma vez/semana Enfermeiros: 01 Odontólogos: 01 Auxiliar de Saúde Bucal: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Técnico em Enfermagem: 01 Demais profissionais: 01	Tijuco Preto, s/nº Distrito de Paraju
Vigilância em Saúde Total de pessoas atendidas/dia: 15 Enfermeiros: 01 Auxiliar em Enfermagem: 01 Médico Veterinário: 01 Nutricionista: 01 Demais profissionais: 20	Rua Bernardino Monteiro, s/nº - Centro